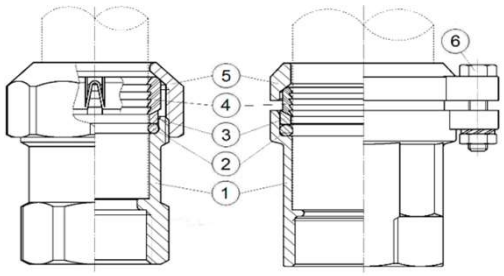
profiSPOJKY

CZ

SK


GREINER S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione	**Montážní návod - spojky na PE trubky**	**Montážny návod - spojky na PE rúrky**
		
1.	Tělo z mosazi	Telo z mosadze
2.	O-kroužek z pryže	O-krúžok z gumy
3.	Podložka - mosazná nebo acetalová	Podložka - mosadz alebo acetal
4.	Svěrný kroužek z mosazi nebo acetalu	Svorkový krúžok z mosadze alebo acetalu
5.	Matice nebo příruba z mosazi	Matica alebo príruba z mosadze
6.	Šroub z oceli u přírub	Oceľová skrutka pre príruby

Použití opěrného pouzdra na PE trubky na plyn je nutné	Pre plynové potrubia z PE je potrebné použiť podpernú objímku

Utahovací momenty (orientační hodnoty při 20 °C pro trubku PE100 SDR11) / Uťahovacie momenty (orientačné hodnoty pri 20 °C pre rúru PE100 SDR11)	**Ø**	**Utahovací moment Nm**
	20	25
	25	35
	32	60
	40	90
	50	120
	63	150
	75	30
	90	30
	110	30
	Orientační utahovací moment pro šrouby M10	Orientačný uťahovací moment pre skrutky M10

Po přibližně 3 minutách od natlakování doporučujeme matici tvarovky znovu utáhnout s použitím počátečního utahovacího momentu uvedeného v tabulce	Približne 3 minúty po natlakovaní odporúčame maticu armatúry dotiahnuť pôvodným uťahovacím momentom uvedeným v tabuľke

Pro optimální utažení je třeba v nejteplejších obdobích roku utahovací momenty snížit a v nejchladnějších obdobích roku zvýšit (±10 %).	Pre optimálne uťahovanie by sa mali uťahovacie momenty v najteplejších obdobiach roka znížiť a v najchladnejších obdobiach roka zvýšiť (±10 %)

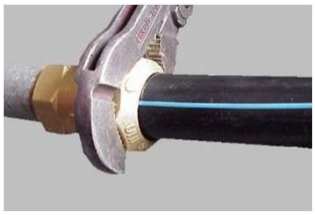Obrázek	Popis	
	Montáž spojek GREINER je velmi snadná a rychlá:	Montáž spojok GREINER je veľmi jednoduchá a rýchla:
	Trubku střihněte nůžkami na trubky tak, aby byl řez kolmý na osu trubky	Rúru strihajte nožnicami na rúry tak, aby bol rez kolmý na os rúry
	Zkontrolujte vnější průměr trubky a rozměr tvarovky, zkontrolujte zda na trubce nejsou otřepy nebo nečistoty	Skontrolujte vonkajší priemer potrubia a veľkosť tvarovky, skontrolujte, či na potrubí nie sú otrepy alebo nečistoty
 	Povolte matici, aniž byste ji zcela demontovali. Zkontrolujte kompletnost všech dílů tvarovky (podle obrázku). POZNÁMKA: pokud jsou díly tvarovky demontovány, znovu správně sestavte (viz obrázek). POZOR u acetalového svěrného kroužku musí spoj kroužku (šipka) vždy směřovat k matici (PE Ø20÷Ø63)	Uvoľnite maticu bez toho, aby ste ju úplne demontovali. Skontrolujte kompletnosť všetkých častí kovania (podľa obrázku). POZNÁMKA: ak sú časti kovania demontované, správne ich znovu zložte (pozri obrázok). POZOR v prípade acetalového upínacieho krúžku musí krúžkový spoj (šípka) vždy smerovať k matici (PE Ø20÷Ø63)"
	Zasuňte trubku do spojky až na doraz. Utáhněte šroubení podle utahovacích momentů doporučených v tabulce. U tvarovek s přírubou (Ø75-90-110) nasaďte trubku do tvarovky a umístěte přírubu proti dílům tvrovky, vložte šrouby podle obrázku a pak je postupně, rovnoměrně dotahujte (do kříže), aby se zabránilo vzniku nadměrného napětí na přírubě	"Zatlačte rúru do spojky až na doraz. Utiahnite spojku na uťahovacie momenty odporúčané v tabuľke. V prípade tvaroviek s prírubou (Ø75-90-110) zasuňte rúru do tvarovky a umiestnite prírubu k častiam tvarovky, zasuňte skrutky podľa obrázka a potom ich postupne, rovnomerne (krížom) utiahnite, aby ste zabránili nadmernému namáhaniu príruby"

	UPOZORNĚNÍ - v případě montáže v zemí musí být tvarovka opatřena druhotnou izolací proti vlivům okolního prostředí (bitumenová izolace apod.)	UPOZORNENIE - v prípade inštalácie v zemi musí byť armatúra vybavená sekundárnou izoláciou proti vplyvom prostredia (bitúmenová izolácia atď.)

Dovozce: PROFI SPOJKY s.r.o.
Hostivařská 34
102 00 Praha 10
objednavky@profispojky.cz

Tel.: +420 274 776 066
Mobil : +420 733 256 228
+420 724 432 666
www.profispojky.cz

2023_01